

BTI 036

Perfil VFX 700 Escorregando (overlap)

Recentemente desenvolvemos um novo perfil para as portas VFX 700 para um modelo mais resistente do tipo overlap, infelizmente por uma falha no processo de solda (por ser um processo novo) acabaram saindo algumas portas sem o fechamento inferior da bolsa do overlap, fazendo com que o perfil escorregue para fora com a movimentação da porta.



Figura 1 - Problema identificado

Para resolver este problema recomendamos aos instaladores que verifiquem os perfis no PVC das portas VFX 700 recebidas e ao notar que não está fechada a bolsa, fechem com cola de PVC (Cola Vinil p/ Piscinas e lonas) e apertem até que o PVC cole conforme fotos abaixo e depois grampeiem para ajudar a segurar o tarugo.



Figura 2 - Cola p/ PVC

BTI 036



Figura 3 - Recorte o cordão que escorregou



Figura 4 - Empurre cerca de 1cm (10mm) para dentro



Figura 5 - Aplique fina camada da cola de Vinil nas duas faces do PVC preto e aguarde por aproximadamente 2min.

BTI 036

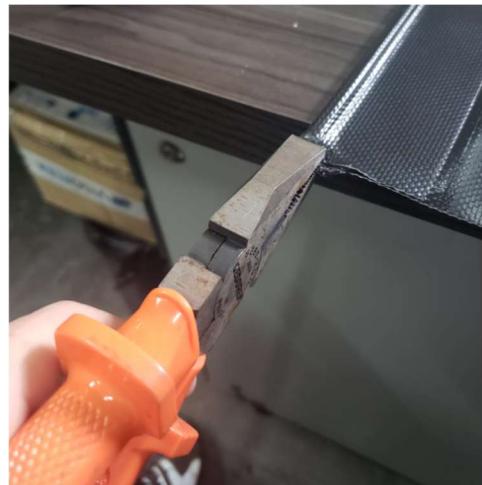


Figura 6 - Faça pressão com um alicate por alguns minutos



Figura 7 – Perfil após colagem (tempo de cura total da cola é 24Hr), aguardar o máximo tempo possível após a colagem antes de colocar a porta em funcionamento.

BTI 036

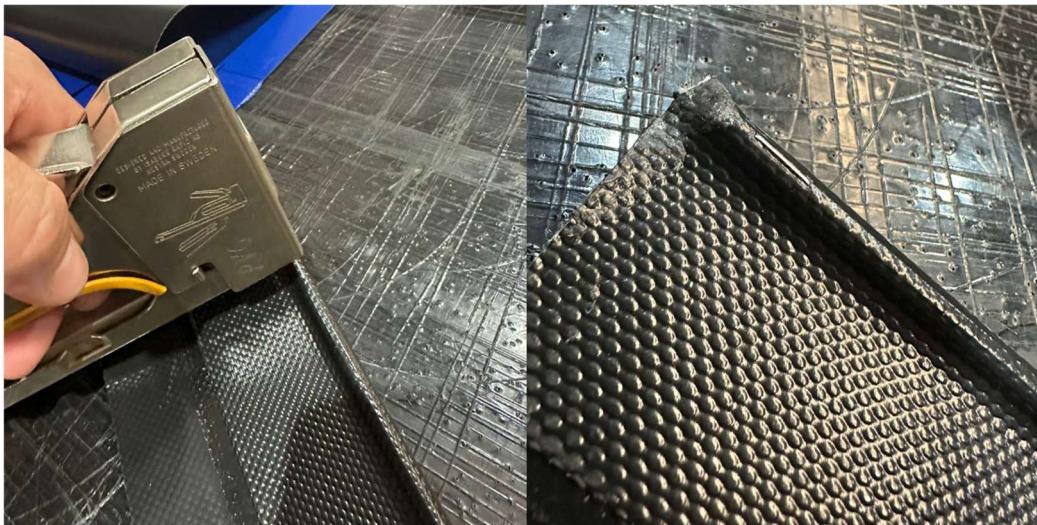


Figura 8 - O processo de grampear deve ser feito em ambos os lados para ajudar a segurar o tarugo e não forçar onde foi feita a colagem.

Isto foi identificado em portas com data de fabricação até o final de Setembro de 2022, as portas fabricadas à partir de Outubro de 2022 já saíram com o perfil soldado da forma correta.